
# 不平衡激振器

(原創翻譯)

# 装配和使用说明

03.16发行



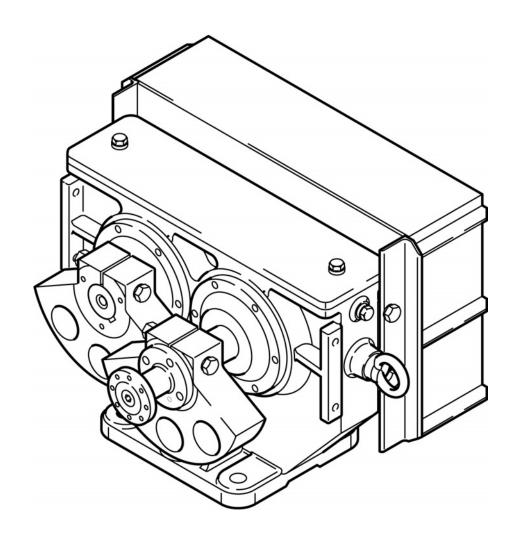

本操作手册受版权保护。对于本操作手册及其摘要任何形式的复制或出版发行均需经得版权所有者的书面同意。

我们有权在未先通知的情况下做出修改。

弗瑞德里希 振动技术股份有限公司

邮箱: 10 16 44 D-42760 Haan

销售: 电话 德国: 02129 3790-0 国际: +49 2129 3790-0

电子信箱 info@friedrich-schwingtechnik.de

因特网: 主页 http://www.friedrich-schwingtechnik.de

# 目录

1. 使用技术说明的注意事项	4
1.1必须熟悉技术说明的人员	
1.2特别的注意事项	
1.3使用图形的说明	5
2. 综述	6
3. 正确使用	7
4. 安全注意事项	7
5. 运输	8
6. 装配	9
6.1 拆封和检查交货内容	9
6.2 安装指南	
6.3 装配位置	
6.4 传动轴和驱动马达连接件的装配	
6.4.1 耦合不平衡激振器	
6.5 防护箱的装配   6.6 驱动	
6.7 电源连接	
0.7 电脉定设	10
7. 测试指南	16
	15
8. 储存和内部保存	
9. 振幅宽度的改变	17
10. 配重的移动和安装	20
10.1配重的移动	
10.2配重的安装	
11. 外形及安装尺寸	22
12. 技术参数	23
13. 润滑说明	23
13.1传动轴	24
14. 换油周期	25
14.1 通风装置	
15. 齿轮油的选择	25
16. 油位图	26
16.1下列角度的理解	
17.备用件和维修/保养	31
17.1 备用件	32
17.2 维修	
17.3 保养	
18. 保修	33
19. 安装说明	34

# 1. 使用技术说明的注意事项

为提高您对技术说明的理解和使用,请阅读以下内容。



#### 请遵守以下规则:

使用,装配,投入运行前必须阅读本技术说明。 也必须遵守常规及当地的卫生安全规范。

#### 1.1必须熟悉技术说明的人员

区域内配有振动机械和不平衡激振器的人员必须熟悉技术说明。

使用者必须熟悉操作说明。



电工必须注意用电说明。

维护人员必须清楚维护和维修说明。

通常也适用于以下人员:

不平衡激振器的工作人员必须熟悉技术说明的内容。必须有资格并能给其他人员下达合适的指令。经营者有相应的义务去指导他的人员。

#### 1.2 特别的注意事项

请确定这些技术说明...

- 通常不会被拆开或修改。只有弗瑞德里希公司有权利进行修改。
- 必须在振动设备附近进行完全维护;可在任何时候向弗瑞德里希公司索要缺页或完整的技术说明。
- 在任何时候不平衡激振器和振动设备的操作人员都可得到。
- 在维护或维修不平衡激振器前,维护人员必须阅读和理解技术说明。
- 在交货时,要符合不平衡激振器的技术规范等级。随后的修正一定有充足的文件证明和技术说明。这也适用于我公司发行的不平衡激振器的其他所有技术说明副本。
- 不允许修改早前的或现有的声明,协议或法律关系。弗瑞德里希公司对客户的义务和唯一完整有效的担保条例都包括在销售协议中。技术说明既不能补充也不能限制合同中的担保条款。

#### 1.3 使用图形的说明

使用以下图形是为了方便阅读技术说明,以便获取信息。

原则上,应该告知其他使用者关于振动装置的警告信息。



#### 信息

这包含弗瑞德里希公司的基本信息和建议。临近的段落是为了便于理解和简化您的工作,不一定非要阅读。因为不考虑这些不会导致直接危险或产生不利影响。



#### 测试和检查

有关油位和螺栓装置所必需的定期检查的注意事项。不遵守这个标志会导致危险或损坏。



#### 预防材料损坏

涉及到不平衡激振器增加的损坏危险,例如:使用不正确工具,错误型号的油,与驱动组件连接的部件受到污染,错误的装配顺序和不适当的运输。必须阅读和理解对应的段落。不遵守这个标志会导致危险或损坏。



#### 专用工具

这涉及需要使用的专用工具。



#### 请阅读

这涉及需要阅读和理解的标准和文件。



#### 综合警告

这个图形给出一个综合警告。这涉及到危险,可能发生的事故,不正确使用或其它 关于工作安全的事宜。必须阅读和理解对应的段落,不遵守这个标志会导致危险或 损坏。



#### 受伤危险警告

这个图形警告会有受伤害的危险。这涉及到危险,不正确使用或其它关于工作安全的事宜。这点需要仔细注意,必须采取专门的措施。必须阅读和理解对应的段落,不遵守这个标志会导致危险或损坏。



#### 高压警告

这个图形警告电流和可导致的危险。必须采取适当的措施来防止。必须阅读和理解对应的段落,不遵守这个标志会导致危险或损坏。



#### 运输警告

这个图形警告当运输不平衡激振器是可能发生的增加的危险。必须阅读和理解对应的段落,不遵守这个标志会导致危险或损坏。



#### 重要建议

这个图形表明一重要建议或说明,必须阅读和理解对应的段落,不遵守这个标志不会导致直接损坏,但会影响机器运行。

# 2. 综述

弗瑞德里希不平衡激振器为振动机械,筛分机和其它振动设备(特别是高负荷和/或非常高运输性能)内部的运行所设计。

不平衡激振器由强力铸造铁外壳制成,带有用增加了承载力和轴承间隙的大比例特殊 滚柱轴承封装的大齿轮连接的两个轴。通过油浸和油雾润滑的组合,来完成轴承和齿轮的润滑。

离心重块安装在每一根轴的末端。依据使用或需要的传送能力可以增加钢或铅的配重块,最多可达12块。

由同步力连接的离心重块通过一个经传动轴的外部标准驱动马达被设置在相反方向运行。传动轴通过连接件和长轴上的离心重块相连。与不平衡电机相比较,不平衡激振器在启动时不会因为异步运转经历横向振动。

当在一台规定振动设备上使用弗瑞德里希公司的不平衡激振器时,有配置可调速电机的可能性。变极电机和电动调速电机或插入不平衡激振器和旋转引擎间的可变速齿轮也可使用。

作为回转马达,所有在商业上使用的50和60赫兹普通电机都能在规定电压下使用。注 意不要超过允许的最高转数。(参看第12章 技术参数)

弗瑞德里希公司所有的不平衡激振器,在送货前,都进行了内部测试。



# 3. 正确使用



不平衡激振器仅为驱动振动机械设计。

振动设备大小及安装尺寸必须符合不平衡激振器的各项参数。

只有轴处于水平位置时,不平衡激振器才能运行。

不适合于其它或外延使用。由此行为导致的损害,任何声明都不能损害弗瑞德里希公司。

正确的使用必须遵守操作说明,特别是检查和维护说明。

# 4. 安全注意事项



不平衡激振器只有与各自机器和所有防护装置安装好后,才能投入使用。

原则上,不平衡激振器上的维护和调节工作应在机械停止时进行。必须确保不平衡激振器不会因意外或未经许可的人事先发动。



**重要事项**: 当使用或和不平衡激振器工作时,离心重块会意外翻过来。可能会有撞击或冲压的危险。

#### 5. 运输



为防止人员出现危险和损坏不平衡激振器,运输机器时必须十分小心。也必须遵守以下几点,常规和当地的卫生安全条例。

以下需要特别注意:

- 当驶离欧洲时,必须保护或拆下离心重块,否则轴承会因为机械震动受到损坏。
- 必须确保正确使用运输和起重设备。
- 在货板上运输不平衡激振器时,确保他们不会翻转。
- 安装不平衡激振器时只能用符合DIN标准580的带环螺栓。钢丝,钩环等等只能用于安装带环螺栓。
- 起重装置必须经过检验,未受损坏,适于运输。
- 激振器上不能安装配重块,因为带环螺栓只为激振器的自重设计。
- 为安全起见, 起重设备的承载能力必须是不平衡激振器重量的两倍。
- 不平衡激振器必须正放,不能倒置。
- 所有运输损坏必须上报给厂家。为保证轴承表面和防护罩不受损坏,必须给予特别照看。



#### 不允许使用防护罩,轴或离心重块悬挂不平衡激振器。

重击或落下会损坏激振器中轴承,减少激振器寿命。离心重块和轴不能接触到起重设备。不要使用坏激振器。

表格1: 起重装置承载能力

型号	起重设备允许承载量	带环螺栓
	重量 (kg)	DIN 580标准
UE 5,3-6 (F)	316	M 16
UE 6-6 (F)	324	M 16
UE 8-6 (F)	494	M 16
UE 10-6 (F)	508	M 16
UE 16-6 (F)	682	M 16
UE 24-8 (F)	778	M 16
UE 12-4 (F)	720	M 20
UE 17-6 (F)	796	M 20
UE 20-6 (F)	828	M 20
UE 30-6 (F)	1126	M 20
UEV 30-6 F	962	M 20
UEV 36-6 F	992	M 20
UEV 40-8 F	1242	M 20
UEV 45-8 F	1090	M 20
UE 50-6 (F)	1640	M 24
UE 58-6 (F)	1700	M 24
UE 67-8 F	1988	M 24
UE 80-8 F	1988	M 24
UE 65-6 (F)	1794	M 24
UE 88-6 F	2254	M 30
UE 125-8 F	2572	M 30

### 6. 装配

交货的不平衡激振器已准备好安装但没有注油。安装时必须遵守以下规则:

- 按照6.1章"拆封,并确认交货内容。"来确认所交货物的完整性。
- 按照第5章"运输"来运输不平衡激振器到安装地点。
- •按照6.2章"安装指南"来确保尺寸精度和合适的安装位置。
- 按照6.3章 "装配位置"将激振器装配至振动机械上。
- 按照第8章调节离心重块和工作扭矩。
- 只有轴处于水平位置时,不平衡激振器才能运行。



**重要**: 将激振器安装到振动机械前,须仔细清除激振器轴承和振动机械需要安装面上的油漆,油脂和油。



原则上,安装不平衡激振器时须遵守当地卫生安全法规。



重要: 当使用或和不平衡激振器工作时,离心重块会意外翻过来。可能会有撞击或冲压的危险。

#### 6.1 拆封和检查交货内容

打开包装箱, 对照交货单来检查交货内容。根据各自的处理条件来处理包装材料。

#### 6.2 安装指南

安装位置要求:

安装不平衡激振器的接线端子必须是:

- 水平
- 无振动
- 无油漆,锈,油脂和油
- 平坦

#### 6.3 装配位置

不平衡激振器的安装如下:



- 图: 安装不平衡激振器需要水平,无振动的驱动支架。为保持完美轴承表面,底部必须经过机械加工。
  - 使用符合DIN标准931或933-8.8六角形螺栓和符合DIN标准982或985-8自锁螺栓能保护不平衡激振器。既不能使用裂开的锁紧垫圈和锯齿状锁紧垫圈,也不能使用其他类似物品。如果使用,必须是高强度垫圈,例如:符合DIN6916标准的高压垫圈比较合适。
  - 所有固定元件只能使用一次。



- 为完成初步紧固,紧固螺钉需要一个最小的螺栓柄。最小螺栓柄必须是标称直径的 3倍。
- 螺栓和投影需要的长度按照DIN13计算。 螺栓端投影 V=螺母长度+3×螺距P
- 带夹紧部分的六角形螺栓原则上应该在不平衡激振器的站立面上。

带夹紧部分的六角形螺栓应根据表格2用力矩键拧紧,除非振动机械制造厂商另有说明。然而无论如何,必须遵照生产厂商的指示。如有疑问,请联系生产商或弗瑞德里希公司。

表格2: 用于固定位于横梁UE的 - 紧固螺钉

型号	8.8螺栓	8螺母	数量	扭矩
				[Nm]
UE 5,3-6 (F)	M 20	M 20	6	410
UE 6-6 (F)	M 20	M 20	6	410
UE 8-6 (F)	M 20	M 20	6	410
UE 10-6 (F)	M 20	M 20	6	410
UE 16-6 (F)	M 24	M 24	6	710
UE 24-8 (F)	M 24	M 24	6	710
UE 12-4 (F)	M 24	M 24	8	710
UE 17-6 (F)	M 24	M 24	8	710
UE 20-6 (F)	M 24	M 24	8	710
UE 30-6 (F)	M 24	M 24	8	710
UEV 30-6 F	M 24	M 24	8	710
UEV 36-6 F	M 24	M 24	8	710
UEV 40-8 F	M 24	M 24	8	710
UEV 45-8 F	M 24	M 24	8	710
UE 50-6 (F)	M 36	M 36	8	2530
UE 58-6 F	M 36	M 36	8	2530
UE 67-8 F	M 36	M 36	8	2530
UE 80-8 F	M 36	M 36	8	2530
UE 65-6 (F)	M 36	M 36	8	2530
UE 88-6 F	M 36	M 36	8	2530
UE 125-8 F	M 36	M 36	8	2530

# 表2a: 不平衡重的固定螺钉

类型	螺钉	螺母	拧紧力矩
	8.8	8	[ Nm ]
UE 5,3-6 (F)	M 16	M 16	210
UE 6-6 (F)	M 16	M 16	210
UE 8-6 (F)	M 20	M 20	410
UE 10-6 (F)	M 20	M 20	410
UE 16-6 (F)	M 20	M 20	410
UE 24-8 (F)	M 20	M 20	410
UE 12-4 (F)	M 20	M 20	410
UE 17-6 (F)	M 20	M 20	410
UE 20-6 (F)	M 20	M 20	410
UE 30-6 (F)	M 20	M 20	410
UEV 30-6 F	M 20	M 20	410
UEV 36-6 F	M 20	M 20	410
UEV 40-8 F	M 20	M 20	410
UEV 45-8 F	M 24	M 24	710
UE 50-6 (F)	M 24	M 24	710
UE 58-6 F	M 24	M 24	710
UE 67-8 F	M 24	M 24	710
UE 80-8 F	M 24	M 24	710
UE 65-6 (F)	M 24	M 24	710
UE 88-6 F	M 24	M 24	710
UE 125-8 F	M 24	M 24	710



由于空间不足,无法对螺钉使用扭矩扳手,螺栓禁止使用力矩键。可采取适当措施 完成必要力矩。如果有 疑问,必须使用液压螺丝刀。(例如PLARAD)

•运行40小时后,必须先检查螺栓扭矩,随后每1000小时检查一次。



- •根据第16章"油位图"和安装位置给不平衡激振器加入必要油量。
- 不平衡激振器中没有油。



• 通风塞必须位于不平衡激振器最上方。



**重要事项:**如果使用不合适螺栓,螺母和扭矩,不平衡激振器会脱落进而导致 巨大损坏。



有生命危险!



重要事项:请注意大多数故障是由于不正确的或松动的螺栓配件造成的。

# 6.4传动轴和驱动马达连接件的装配

传动轴和连接件安装在不平衡激振器和驱动马达之间。 弗瑞德里希公司不交付驱动马达上的传动轴和连接件作为标准配置。




#### 弗瑞德里希公司建议:

为防止物理伤害, 我们强烈建议您使用防护箱来保护传动轴。

# 6.4.1 耦合激振器

如果将两台激振器连接, 必须遵从以下注意事项。

•两个激振器的不平衡处须装备有相同的配重块。在安装传动轴后,须确定两个不激振器的不平衡处处于相同位置。连接件上的标志必须位于轴下面。

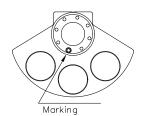



marking: 标志

•驱动马达和传动轴必须是合适的尺寸,如有疑问请联系我们。

表格3: 不平衡激振器边上的连接件


型号		db	d	da	di	t
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
UE 5,3-6 (F)	BF 01	6 c12	Ø 62	75	42h6	1,5
UE 6-6 (F)	<b>DI</b> 01	0 012	6xM6x30-10.9	73	72110	1,5
UE 8-6 (F)	BF 02	8 c 12	Ø 84	100	57h6	2,0
UE 10-6 (F)		0 0 12	6xM8x30-10.9	100	07110	2,0
UE 16-6	BF 03	10 c12	Ø 101,5	120	75h6	2,0
UE 16-6 F	BF 04	10 012	8xM10x40-10.9	120	75110	2,0
UE 24-8	BF 05	10 c12	Ø 101,5	120	75h6	2,0
UE 24-8 F	BF 04	10 012	8xM10x40-10.9	120	75110	2,0
UE 12-4 (F)			Ø 101,5			
UE 17-6 (F)	BF 06	10 c12	8xM10x40-10.9	120	75h6	2,0
UE 20-6 (F)			OMVIION TO TOO			
UEV 30-6 F						
UEV 36-6 F	BF 07	10 c12	Ø 101,5	120	75h6	2,0
UEV 40-8 F	21 07	10 012	8xM10x40-10.9	120	75110	_,0
UEV 45-8 F						
UE 30-6	BF 08	12 c 12	Ø 130	150	90h6	2,0
UE 30-6 F	BF 09	12 0 12	8xM12x50-10.9	150	70110	2,0
UE 40-8	BF 10	12 c 12	Ø 130	150	90h6	2,0
		-	8xM12x50-10.9			, -
UE 50-6	BF 11	12 c 12	Ø 130	150	90h6	2,0
			8xM12x50-10.9			ŕ
UE 50-6 F						
UE 58-6 F			Ø 130	1 = 0		
UE 67-8 F	BF 12	12 c 12	8xM12x50-10.9	150	90h6	2,0
UE 80-8 F						
UE 65-6 (F)						
UE 88-6 F	BF 13	12 c 12	Ø 130	150	90h6	2,0
UE 125-8 F	<b>D1</b> 13	12012	8xM12x50-10.9	150	70110	2,0

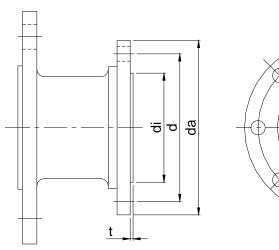

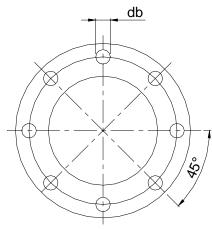

表格4: 单个激振器连接的传动轴

	77.71.41	2-11-14 Pr.	N. I. M. (= ===	エロ
型号	传动轴	安装长度 b	法兰 (DIN)	重量
		[mm]		[kg]
UE 5,3-6 (F)	GF 1 short	323 - 340	Ø 62	
UE 6-6(F)	GF 1	335 - 352	6xM6x30-10.9	3
	Gr 1		$M_A = 14Nm$	
UE 8-6(F)	GF 5 short	365 - 380	Ø 84	
UE 10-6(F)	GF 5 short GF 5	435 - 500	6xM8x30-10.9	5,7
	Gr 3		$M_A = 35Nm$	
UE 16-6(F)				
UE 24-8(F)				
UE 12-4(F)				
UE 17-6(F)	CE 2 -1	430 - 470	Ø 101,5	
UE 20-6(F)	GF 2 short GF 2	470 - 530	8xM10x40-10.9	8,4
UEV 30-6 F	GF Z	470 - 330	$M_A = 69Nm$	
UEV 36-6 F				
UEV 40-8 F				
UEV 45-8 F				
UE 30-6(F)				
UE 40-8				
UE 50-6(F)			Ø 120	
UE 67-8 F	GF 3 short	525 - 570	Ø 130	14.2
UE 80-8 F	GF 3	585 - 650	8xM12x50-10.9	14,2
UE 65-6(F)			$M_A = 120Nm$	
UE 88-6 F				
UE 125-8 F				

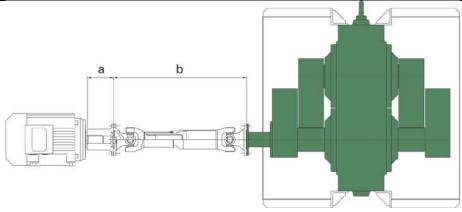

FRIEDRICH 标准万向轴的列表清单。 其他安装长度请根据要求。

#### 6.5 装配防护箱

防护箱必须在不平衡激振器使用前装配。

装配前,必须先清洁不平衡激振器上的安装位置和防护箱。 安装时必须遵守以下顺序:

- 两个主要部分须先装有较低的闭合片。
- 然后将四块平板放置在插槽上面。确保一个较短的板安装在连接法兰边上。这应该 在订购耦合激振器或者单独订购较短的板时提出。没有侧板的情况下,禁止运行, 包括测试运行。如果运行或测试, 弗瑞德里希公司将不负有任何责任。
- 必须装配传动轴防护罩,这不和防护箱一起供应



**重要事项:** 防护箱必须完全严格安装。 否则,不排除会破坏防护箱。



保护箱和固定部件之间的最小距离必须保持为 30 毫米。请特别注意保护箱的损坏(凹陷)。



所有螺栓必须无缝隙安装,用扭矩螺钉拧紧。数值请参见表格。

运行40小时后,须先检查螺栓扭矩。随后每1000小时检查一次。

只能使用弗瑞德里希公司原装部件。否则,会出现机械和物理损害。

表格5: 防护箱上螺栓的紧固扭矩

螺栓	紧固扭矩
M 8	22 Nm
M 12	80 Nm
M 16	210 Nm



在没有完全安装防护箱的情况下,禁止使用不平衡激振器。这也适用于测试运行时。 防护箱防止不平衡激振器和旋转部件出现故障。如果在没有完全安装防护箱的情况 下,使用不平衡激振器,弗瑞德里希公司将不负有任何责任。

#### 6.6 驱动

弗瑞德里希公司在交货时不含驱动马达。

电力马达和液压马达均可使用。液压马达必须是慢启动。马达必须用传动轴或V型带和不平衡激振器连接。

请注意以下提供的为振动设备设计的不平衡激振器驱动马达:

- •请参看第12章"技术参数"所需要的电力马达。紧固转矩在0-300/分范围内,必须是额定转矩的2.5倍。
- •请参看第12章"技术参数"允许最高范围的铭牌。



#### 重要事项:

- 只有在弗瑞德里希公司书面授权下,最小转数范围可低于500转/分
- 只有在弗瑞德里希公司书面授权下,才可根据第11章超过最大转数范围。



- 不遵守将导致材料或机械损坏。
- 如果未经书面许可,小于或超过允许范围,弗瑞德里希公司将不负有任何责任。

在切断驱动马达电源后,激振器通过机器的频率范围,会出现出口振动。这将导致运输材料或振动机械振动的减少或减速。通过任意操作制动器使马达减速,可以很大程度上避免出口振动。弗瑞德里希公司建议用直流制动器制动。

制动力矩不能大于马达启动力矩。只有当振动机械完全停止时,才能启动不平衡激振器。

#### 6.7 电源连接



不平衡激振器的电源连接须由专业人员根据规定和标准在安装位置进行操作。

出于安全因素,必须使用紧急断路器。



重要事项:驱动马达接地必须按照相关保护条例。

#### 7. 测试指南



原则上,为避免共振范围内的振动,振动设备只能在停止的情况下开启。

在开始测试前,检查下列几项:

- 所有振动部件均可自由移动。
- 根据第13和14章"齿轮油的选择"和第15章"油位图"中的详细说明,填充传动部件的油和油脂。



• 不平衡激振器的安装位置所允许的环境温度应在-40°至+50°间。



测试运行应从本机控制站开始,这样一旦发生机械或材料损坏,随时可以介入。如果有必要,应该在启动不平衡激振器前给出一个声音或足够长的视觉信号。

不平衡激振器应先无负荷运行1-2小时。在检查螺栓的紧固情况后,机器可负荷运行。确保运行的环境温度最大不超过+80°。



在没有完全安装防护箱前,禁止使用不平衡激振器,这也适用于测试运行时。防护箱 防止不平衡激振器和旋转部件出现故障。如果在没有完全安装防护箱的情况下,使用 不平衡激振器,弗瑞德里希公司将不负有任何责任。

# 8. 储存和内部保存

在我们的测试台上成功完成测试运行后,所有不平衡激振器至少能保存12个月。

这是在正常条件下,密闭,干燥环境的储存时间。

如果是有侵略性的,潮湿的环境,例如:热带气候。那么保存期限减少至6个月。



储存时应取下不平衡重,以避免储存过程中造成损坏。

当在长时间闲置后使用不平衡激振器时,不需要清洗激振器。但必须根据表格8.1-8.4注油。必须用手检查轴是否能自由运动。

如果轴不能自由运动,我们建议由生产商进行拆卸和清洗。

如果在保存期限后保存不平衡激振器,必须遵循以下方法。将不平衡激振器装满油,用手转动轴,之后,将油倒出。


如果使用防蒸汽包装,从本质上会像大多数溶剂一样从内部蒸发。为了运输(包括海运)和稍后的储存,建议不密封通风装置。包装必须经过供应商同意或者包装公司根据目的地和储存时间。

# 9. 振幅宽度的改变

不平衡激振器有两个不平衡齿轮同步轴。循环物料会在两个轴上产生相同频率的一种循环径向力F。交变力(由于不平衡的相反同步循环,朝激振器台方向产生)值  $F_{res}=F_1+F_2$ 。选择不平衡激振器的一个重要特征是其"静态扭矩"。

不平衡激振器的静态扭矩是指总重量乘以重心半径。弗瑞德里希公司用工作扭矩代替静态扭矩,是静态扭矩的两倍。工作扭矩常用kgcm表示。

#### 图表 1

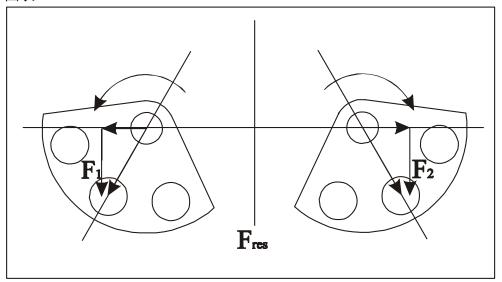

由激振器的工作扭矩和振动装置上振动部件的重量来计算振动装置的振幅。计算如下:


振幅宽度=
$$\frac{$$
工作扭矩( $kgcm$ ) $}{振动部件质量( $kg$ )}=2*振幅(cm)$ 

振动装置的静态扭矩和工作扭矩,可根据在机器静止时通过安装或去掉配重块分阶段 改变。请参看表格6"工作扭矩取决于配重块"来增减配重块。振动装置的生产量能 通过改变振幅宽度来改变。

第10章 "配重块的移动和安装"提供改变配重块的信息。

表格6显示了工作扭矩值取决于配重块数量和位置。此表还显示了完全圆形安装的配重块。

规定的工作扭矩显示的是一个不平衡激振器。振动机械整个的工作扭矩要用所有增加的不平衡激振器的工作扭矩来计算。

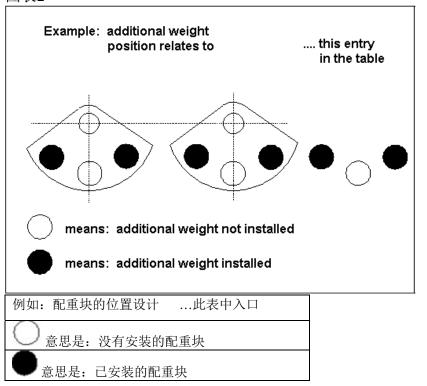

表格6: 工作扭矩取决于配重块

型号	配重块材料	配重块位置[公斤厘米]					
	Steal: 钢 Lead: 铅	0 0	0 0	• •	• •		
		О	•	O	•		
UE 5,3-6 (F)	Steel	390	460	480	540		
UE 6-6 (F)	Lead	390	490	520	620		
UE 8-6 (F)	Steel	630	740	780	860		
UE 10-6 (F)	Lead	630	790	850	1010		
UE 16-6 (F)	Steel	1010	1260	1360	1600		
UE 24-8 (F)	Steel	1520	1890	2040	2400		
UE 12-4 (F)	Steel	790	950	1020	1190		
UE 17-6 (F)	Steel	1190	1430	1530	1780		
UE 20-6 (F)	Lead	1190	1540	1690	2040		
UE 30-6 (F)	Steel	1730	2270	2500	3040		
UEV 30-6 F							
UEV 36-6 F	Lead	1730	2530	2840	3600		
UEV 40-8 F	Steel	2280	2990	3290	4000		
UEV 45-8 F	Lead	2280	3580	3830	4460		
UE 50-6 (F)	Steel	2830	3770	4160	5100		
UE 58-6 F	Lead	2830	4380	4820	5880		
UE 67-8 F	Steel	3780	5030	5550	6800		
UE 80-8 F	Lead	3780	5780	6410	7930		
UE 65-6 (F)	Lead	3000	4510	5140	6640		
UE 88-6 F	Steel	5580	6830	7530	8800		
UE 125-8 F	Steel	7800	9560	10540	12300		

如果改变离心力,按第10章"配重块的移动和安装"执行。配重块必须对称安装至离心重块的中心线上。同一位置相同数量的同型号配重块将安装在所有离心重块里。

原则上,调整工作扭矩时必须小心,并且尽可能的低,以便达到不平衡激振器 和机器的最长保质期。



**重要事项:**如果一台机器上使用几个不平衡激振器,确保每个激振器调整同样的离心力。

在运行中,如果一个激振器降速,须立即关闭振动机械电源;只能在连同所有激振器情况下运行。

#### 更换不平衡激振器



在安装时,建议对照配重块(不平衡激振器用传动轴连接)的安装,是为确保相同数量和位置的配重块已安装进所有离心重块。

# 10. 配重块的移动和安装

当机器停止时,移动或安装配重块。确保不会因为意外或拆开驱动马达启动机器。



**重要事项:** 当使用或和不平衡激振器工作时,离心重块会意外翻过来。可能会有撞击或冲压危险。

强烈建议对称改变所有离心重块上的配重块的数量和型号。



重要事项: 在四个离心重块的同一位置上安装相同数量的配重块。

钢或铅配重块均可用于不平衡激振器。必须根据说明书来选择配重块。

#### 10.1 移动配重块




当移动配重块时,检查离心重块是否移动。会有撞击或冲压危险。

- 开始在长轴上移动配重块。
- 将弹簧销径向推进配重块。
- 旋转离心重块,这样短轴上的离心重块的配重块不会重复。
- 从激振器外壳上轻轻拍打卸下配重块。
- 旋转短轴上的离心重块,可用弹簧槽移动不平衡激振器防护罩上的离心重块。
- 配重块里的弹簧销必须立刻移走。



**重要事项:** 拆下附着重量后若未取下滚动销,虽然下一次可以再次装上附着重量, 但此后将不能拆下附着重量,因为滚动销将已其卡住。

#### 图表4

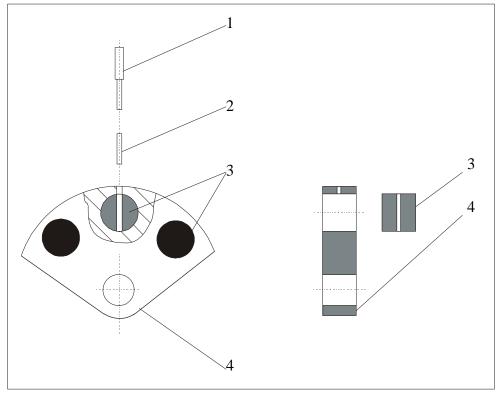

关键:

- 1. 弹簧槽
- 2. 弹簧销

- 3. 配重块
- 4. 离心重块或驱动部分

# 10.2 安装配重块




当安装配重块时,检查离心重块是否移动。会有撞击或冲压危险。建议移动离心盘。

- 清除离心重块上孔的油漆和污垢。
- 清除配重块上的油漆、污垢和新配重块上的腐蚀抑制剂。检查孔是否不受伸缩弹簧圈影响。
- •排列配重块使径向孔大致与离心重块的径向孔一致。
- 将配重块嵌入离心重块。确保离心重块不会因锤子重击导致失灵。
- 用弹簧槽排列离心重块和配重块上的孔。
- 将弹簧圈按进径向孔,确保弹簧圈和离心重块齐平。

# 11. 外形及安装尺寸[mm]

														1
型号	图 表	a	b	b1	c	e	f	бØ	h	k	1	m	n	紧固螺钉
UE 5,3-6 (F) UE 6-6 (F)	A	100	170	60	25	260	230	539	387	257,5	445	85	230	6x M20-8.8
UE 8-6 (F) UE 10-6 (F)	A	100	200	70	30	270	270	604	422	266	460	100	240	6x M20-8.8
UE 16-6 UE 16-6 F UE 24-8 UE 24-8 F	В	100	200	-	40	270	270	670	500	372,5 303 372,5 353	646 520 646 620	120	285	6x M24-8.8
UE 12-4 (F) UE 17-6 (F) UE 20-6 (F)	С	110	200	80	35	400	270	700	485	366	650	112	280	8x M24-8.8
UEV 30-6 F UEV 36-6 F	С	110	200	100	35	400	270	770	520	424	766	125	300	8x M24-8.8
UE 30-6 UE 30-6 F UEV 40-8 F UEV 45-8 F	С	110	200	100	35	400	270	770	520	508,7 481 484 484	912 820 886 886	125	300	8x M24-8.8
UE 50-6 UE 50-6 F UE 58-6 F UE 67-8 F UE 80-8 F	С	140	250	100	53	510	340	860	615	548 453 453 513 513	964 843 843 964 964	150	360	8x M36-8.8
UE 65-6 (F)	С	140	250	100	53	510	340	860	615	475	843	150	360	8x M36-8.8
UE 88-6 F UE125-8 F	С	165	310	177	45	650	400	1060	675	499 579	902 1062	175	370	8x M36-8.8

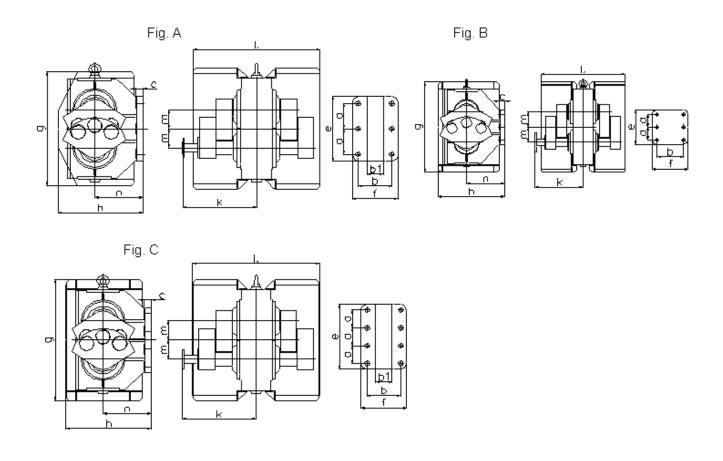

# 12. 技术参数

型号	转速	工作	扭矩		心力	驱动马达标称	重	量	防护箱
	[min <sup>-1</sup> ]	[kg	cm]	[k	N]	功率	[]	kg]	[kg]
		最小	最大	最小	最大	[KW]	最小	最大	[6]
UE 5,3-6 (F)	1000	390	540	21,3	29,6	2,2	116	126	16
UE 6-6 (F)	1000	390	620	21,3	34,0	2,2	116	129	16
UE 8-6 (F)	1000	630	860	34,5	47,1	3,0	170	183	20
UE 10-6 (F)	1000	630	1010	34,5	55,4	3,0	170	189	20
UE 16-6 (F)	1000	1010	1600	54,8	87,7	5,5	230	255	27
UE 24-8 (F)	750	1520	2400	46,8	74,0	5,5	263	288	30
UE 12-4 (F)	1500	790	1190	97,4	146,8	15,0	279	297	31
UE 17-6 (F)	1000	1190	1780	65,2	97,6	7,5	308	335	31
UE 20-6 (F)	1000	1190	2040	65,2	111,8	7,5	308	346	31
UE 30-6 (F)	1000	1730	3040	91,1	160,1	11,0	458	515	56
UEV 30-6 F	1000	1730	3040	91,1	160,1	11,0	422	478	40
UEV 36-6 F	1000	1730	3600	91,1	189,5	11,0	422	503	40
UEV 40-8 F	750	2280	4000	70,3	123,3	15,0	454	525	44
UEV 45-8 F	750	2280	4460	70,3	137,5	15,0	454	554	44
UE 50-6 (F)	1000	2830	5100	155,1	279,6	15,0	689	769	50
UE 58-6 F	1000	2830	5880	155,1	322,4	15,0	689	804	50
UE 67-8 F	750	3780	6800	116,5	209,7	15,0	883	939	54
UE 80-8 F	750	3780	7930	116,5	244,5	18,5	883	983	54
UE 65-6 (F)	1000	3000	6640	164,5	364,1	15,0	729	855	50
UE 88-6 F	1000	5580	8800	300,5	482,5	22,0	924	1029	98
UE125-8 F	750	7800	12300	240,5	379,3	22,0	1030	1177	109

# 13 润滑说明



重要事项:不平衡激振器是无油交货。使用前,按照油位和油型号图表填充油。



重要事项:量油计只用于检查油位,运行不平衡激振器时再用螺纹密封旋塞代替。

重要事项:只有轴处于水平位置时,才能运行不平衡激振器。



请遵守下列章节注意事项:

- 14. 换油周期
- 15. 齿轮油的选择
- 16. 油位图



**重要事项:** 只能在不平衡激振器或其马达断电后才能注油或重新注油,期间要采取措施防止意外或未授权开启。否则会有撞击或冲压危险。

不平衡激振器配有多个锁紧螺钉、一个磁性锁紧螺钉、一个通气装置。磁性锁紧螺钉用M标记。 通风装置必须安装于不平衡激振器的油镜面之上.这里用通气装置取代一个锁紧螺钉。 根据安装位置,该磁性锁定螺钉可作为放油螺塞使用。选择尽可能低的位置。磁性放油螺塞从油槽吸走第一次操作时啮合所产生的金属碎屑。所有螺纹密封旋塞均配有一块磁铁,是为了在初始操作时从缺乏油浴的传动装置中萃取金属碎片。



根据DIN7603,每次螺纹密封旋塞松动时必须替换密封圈。**否则会有漏油危险,导致激振器损坏。** 

只能根据DIN51519和DIN51502使用高品质掺油。

如果不平衡激振器一直使用固定厂家的固定油,并打算使用另一厂家同质量的油。我们建议不平衡激振器必须先完全排油再添加新油,因为不同厂家的油添加剂不同,导致油一般不可混溶。

油位取决于不平衡激振器的安装位置,如16章所示。重要的是,油要明显达到激振器外壳里的量油计中部。



外壳中油过量会致使油堵塞,进而导致过热或损坏轴承。更甚者油漏出。另一方面,油太少会导致损毁或损坏传动装置和滚柱轴承。

• 切断振动设备电源半小时后用量油计检查油位



#### 重要!油位必须一个月检查一次

- 换油时,确定尽可能多地将旧油换出,从磁性放油塞清理金属碎片。
- 当注油时,确保没有灰尘颗粒进入不平衡激振器。可使用带精细编织筛网的漏斗。



• 使用机器前,检查放油塞和密封塞是紧密密封。40小时候重复检查,稍后检查的间隔时间可以适当延长。

# 13.1传动轴

请参考制造商手册中给出的润滑间隔。

FRIEDRICH 振动技术公司传动轴的润滑间隔时间如下:

	补充润滑油间隔					
系列	接头	滑杆				
GF1/GF1短	每3个月	每3个月				
所有其他	每 12 个月					



如温度、脏水等不利影响可能需要更短的润滑周期。一般情况下,我们建议润滑间隔根据特定的操作条件来调整。

# 14. 换油周期

我们建议的换油周期如下:

- 第一次换油大约在运行500小时后,最迟不超过3个月。
- 第一次换油大约在运行1000小时后,最迟不超过6个月。
- •运行1000小时后可进行其它换油。

以上换油周期为参考值。必要情况下可根据环境条件延长或缩短换油周期。精确的换油周期可以咨询油供应商后确定,可采取对不定样本进行个别检查。



到第一次换油为止,如果因为在不适宜条件下运行,产生严重污染,换油周期应更 短。**更频繁的换油可增加不平衡激振器的寿命。** 

# 14.1 通气装置

通气装置必须安装在最高点。



运行时由于振动而产生的轻微漏油属于正常现象。为了变速器的良好运转,通气装置必须能自由活动。



根据工地的灰尘和污物情况,要定期检查通气装置的功能并对其进行清洁,或者在必要时更换新备件。我们建议的间隔周期为4周。



注意:被污染的通气装置将不能正常工作,这会导致不平衡激励器的损坏,例如轴部机油渗漏,污物侵入轴承。不平衡激励器操作时的压力补偿不是通过通气装置,而是通过轴与轴承板之间的间隙。



如果通气装置有明显漏油的情况,请检查油位,将通气装置安装在另一个位置,或者改变不平衡激励器的旋转方向。

# 15. 齿轮油的选择

根据表格7, 齿轮油需要的粘度取决于环境温度。

表格7: 粘度取决于环境和运行温度

环境温度	运行温度	DIN 51519认证	DIN 51502认证
°C	°C	ISO 3498	
-40°C to -25°C	$-10^{\circ}\text{C}$ to $+5^{\circ}\text{C}$	VG 5	
-30°C to -10°C	$0^{\circ}\text{C}$ to $+20^{\circ}\text{C}$	VG 10	
-15°C to +20°C	$+15^{\circ}\text{C}$ to $+50^{\circ}\text{C}$	VG 68	CLP 68
+15°C to +50°C	$+45^{\circ}\text{C}$ to $+80^{\circ}\text{C}$	VG 100	CLP 100


例如,我们建议在环境温度 +15℃ 至 +50℃之间时, 使用以下变速箱油: 美孚齿轮油600 XP100。如使用其它齿轮油,请咨询齿轮油供应商其是否符合我们推荐 的齿轮油规格。


# 16. 油位图


#### 16.1 如何理解一下角度标志





- 各种可能的安装角度,取决于不平衡激振器的多种安装选择。但必须使用量油计确保正确的油位。
- 警告! 水平面的角度是决定性的, 你必须增加主梁角度和机器倾斜角。
- 警告! 插图所示只是一个量油计位置的例子。正确位置参看表格。
- 通风塞必须尽可能高地安装。

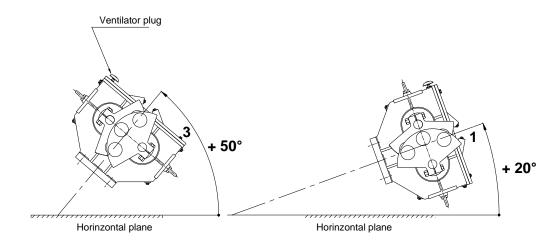

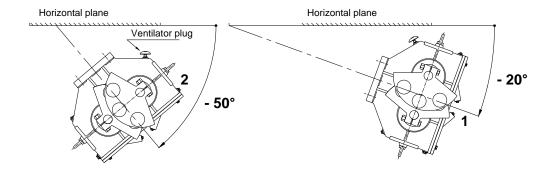

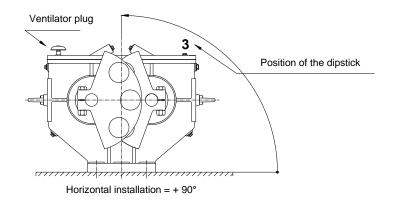

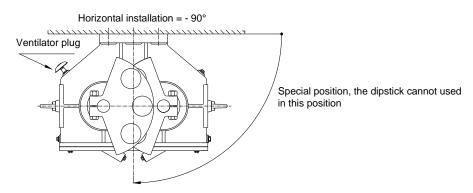

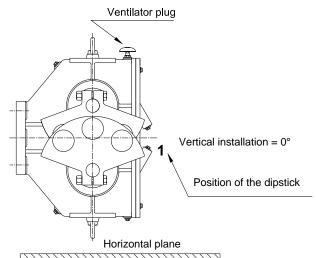

Ventilator plug:通风塞 horizontal plane: 水平面 Position of the dipstick: 量油计位置 horizontal installation:水平安装

Special position, the dipstick cannot used in this position: 特殊位置,量油计不能用于此位置


Vertical installation: 垂直安装




- 交货时量油计是最大长度,并且无标记。必须按照表格规定标记,在量油计最小标记下方切5毫米(表8.1至8.4)。
- 带附加指示F的不平衡激振器可以以各种角度位置安装。其它位置有相应的量油 计。

下列图表中: Position for the dipstick:量油计位置 Positions for the dipstick


Marking of the dipstick:量油计标志 Marking of the dipstick

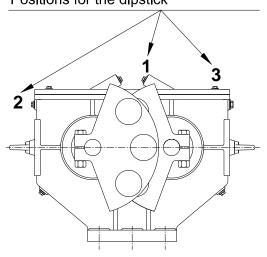

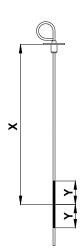

<b>秋福6.</b>		UE 5,3-6	F	UE 5,3-6			UE 16-6 F		
	UE 6-6 F			UE 6-6			UE 24-8 F		
	油量 0,8 – 3,1 1			油量 0,8 – 1,7 1			油量 1,0 - 5,01		
安装	X	Y	量油计	X	Y	量油计	X	Y	量油计
角度	[ mm ]	[ mm ]	位置	[ mm ]	[ mm ]	位置	[ mm ]	[ mm ]	位置
90°	182	7	3	-	-	-	267	10	3
85°	173	7	3	-	-	-	256	10	3
80°	164	7	3	-	-	-	245	10	3
75°	155	7	3	-	-	-	235	10	3
70°	146	7	3	-	-	-	225	10	3
65°	138	8	3	-	-	-	215	11	3
60°	130	8	3	-	-	-	206	11	3
55°	121	9	3	-	-	-	196	12	3
50°	112	9	3	110	13	3	186	13	3
45°	102	10	3	100	14	3	175	14	3
40°	91	7	3	90	15	3	163	15	3
35°	176	7	1	157	10	1	150	17	3
30°	167	7	1	147	10	1	135	20	3
25°	158	7	1	139	10	1	116	22	3
<b>20</b> °	150	7	1	131	10	1	250	10	1
15°	142	7	1	123	10	1	239	10	1
10°	134	7	1	116	11	1	229	10	1
5°	127	8	1	109	11	1	219	11	1
<b>0</b> °	120	8	1	101	12	1	209	11	1
-5°	111	9	1	94	13	1	198	12	1
-10°	103	9	1	86	14	1	188	13	1
-15°	94	10	1	78	15	1	177	14	1
-20°	85	11	1	69	16	1	165	15	1
-25°	73	13	1	60	18	1	151	17	1
-30°	61	14	1	48	20	1	135	20	1
-35°	44	16	1	33	25	1	114	24	1
-40°	339	9	2	14	30	1	87	28	1
-45°	332	10	2	-	-	-	418	14	2
-50°	326	11	2	-	-	-	406	15	2
-55°	317	13	2	-	-	-	392	17	2
-60°	309	14	2	-	-	-	379	19	2
-65°	296	17	2	-	-	-	357	24	2
-70°	284	20	2	-	-	-	336	28	2
-75°	254	30	2	-	-	-	298	42	2
-80°	225	40	2	-	-	-	229	56	2
-85°	116	79	2	-	-	-	-	-	-

# Positions for the dipstick

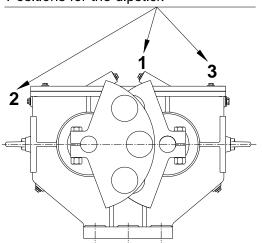


### Marking of the dipstick




<b>X竹0.2</b>									
	UE 8-6 F			UE 8-6			UE 12-4 F		
	UE 10-6 F			UE 10-6			UE 17-6 F		
							UE 20-6 F		
	油量 1,1 - 5,3 1			油量1,1 – 1,91			油量2,2 – 5,21		
安装	X	Y	量油计	X	Y	量油计	X	Y	量油计
角度	[ mm ]	[ mm ]	位置	[ mm ]	[ mm ]	位置	[ mm ]	[ mm ]	位置
90°	223	8	3	-	-	-	242	9	3
85°	213	8	3	-	-	-	229	9	3
80°	203	8	3	-	-	-	216	9	3
75°	193	8	3	-	ı	ı	203	10	3
<b>70</b> °	184	8	3	-	ı	ı	190	10	3
65°	175	9	3	-	-	-	179	11	3
60°	166	9	3	-	-	-	168	11	3
55°	156	10	3	-	-	-	154	12	3
50°	146	10	3	140	14	3	141	12	3
45°	135	11	3	130	15	3	125	15	3
<b>40</b> °	124	12	3	120	16	3	236	9	1
35°	112	14	3	206	10	1	223	9	1
30°	210	8	1	194	10	1	211	9	1
25°	200	8	1	185	10	1	200	10	1
20°	190	8	1	176	10	1	190	10	1
15°	181	8	1	167	10	1	180	10	1
10°	172	8	1	158	11	1	170	10	1
<b>5</b> °	163	9	1	150	11	1	159	11	1
<b>0</b> °	154	9	1	140	12	1	149	11	1
-5°	144	10	1	132	13	1	139	12	1
-10°	135	10	1	124	14	1	128	12	1
-15°	124	11	1	113	15	1	116	13	1
-20°	114	12	1	102	16	1	104	14	1
-25°	100	14	1	90	17	1	88	17	1
-30°	87	16	1	75	20	1	73	19	1
-35°	64	19	1	57	25	1	51	22	1
-40°	41	23	1	32	30	1	453	12	2
-45°	386	11	2	-	-	-	444	14	2
-50°	378	12	2	-	-	_	436	15	2
-55°	368	14	2	-	-	-	425	17	2
-60°	358	16	2	-	-	-	414	19	2
-65°	343	19	2	-	-	-	397	23	2
-70°	328	23	2	-	-	-	380	27	2
-75°	292	35	2	-	-	-	340	41	2
-80°	257	46	2	-	-	-	301	55	2
-85°	127	92	2	-	-	-	156	109	2

# Positions for the dipstick

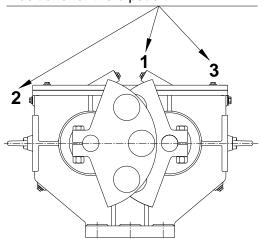


### Marking of the dipstick

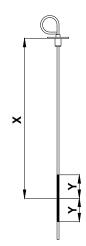


		UE 17-6	j	UEV 30-6 F UEV 40-8 F			UE 30-6		
	UE 20-6			UEV 36-6 F UEV 45-8 F			UE 40-8		
	油量2,2-3,41			油量2,6-5,21			油量2,6-5,21		
安装	X	Y	量油计	X	Y	量油计	X	Y	量油计
角度	[mm]	[ mm ]	位置	[ mm ]	[ mm ]	位置	[ mm ]	[ mm ]	位置
90°	-	-	-	268	10	3	-	-	-
85°	-	-	-	254	10	3	-	-	-
80°	-	-	-	241	10	3	-	-	-
75°	-	-	-	229	11	3	-	-	-
70°	-	-	-	217	11	3	-	-	-
65°	-	-	-	204	12	3	-	-	-
60°	-	-	-	192	12	3	-	-	-
55°	-	-	-	179	13	3	-	-	-
50°	147	13	3	166	14	3	173	13	3
45°	133	14	3	150	15	3	160	14	3
40°	118	15	3	135	16	3	145	15	3
35°	219	10	1	239	10	1	235	10	1
30°	207	10	1	225	10	1	222	10	1
25°	196	10	1	213	10	1	208	10	1
20°	186	10	1	201	10	1	196	10	1
15°	176	10	1	189	11	1	185	10	1
10°	166	11	1	178	11	1	174	11	1
5°	156	11	1	167	12	1	163	11	1
<b>0</b> °	146	12	1	156	12	1	152	12	1
-5°	136	13	1	144	13	1	140	13	1
-10°	126	14	1	132	13	1	130	14	1
-15°	115	15	1	119	15	1	118	15	1
-20°	104	16	1	106	16	1	105	16	1
-25°	90	18	1	88	18	1	90	18	1
-30°	75	21	1	70	20	1	73	20	1
-35°	54	25	1	46	24	1	51	24	1
-40°	28	30	1	493	14	2	25	31	1
-45°	-	=	-	482	15	2	-	-	-
-50°	-	=	-	471	16	2	-	-	-
-55°	-	-	ı	458	19	2	-	-	-
-60°	-		-	442	21	2	-	-	1
-65°	-		-	424	26	2	-	-	-
-70°	-		-	398	30	2	-	-	-
-75°	-	=	-	359	40	2	-	-	-
-80°	-	=	-	286	59	2	-	-	-
-85°	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# Positions for the dipstick

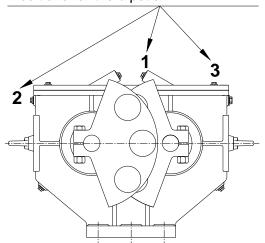

### Marking of the dipstick

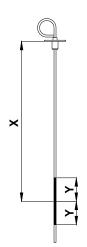

	UE 50-6	F UE 6	7-8 F				HE 00 CE		
	UE 58-6 F UE 65-6 F			UE 65-6			UE 88-6 F		
	UE 80-8 F						UE 125-8 F		
	油量2,6-14,21			油量2,6 – 5,21			油量4,0 – 13,71		
安装	X	Y	量油计	X	Y	量油计	X	Y	量油计
角度	[ mm ]	[ mm ]	位置	[ mm ]	[ mm ]	位置	[ mm ]	[ mm ]	位置
90°	322	6	3	-	-	-	377	5	3
85°	307	6	3	-	-	-	360	6	3
80°	293	6	3	=	-	-	344	6	3
75°	279	6	3	=	-	-	329	6	3
70°	265	6	3	=	-	-	313	7	3
65°	251	6	3	=	-	-	299	7	3
60°	238	7	3	-	-	-	284	7	3
55°	224	7	3	-	-	-	269	7	3
50°	211	8	3	215	15	3	254	7	3
45°	194	8	3	200	15	3	238	8	3
40°	178	8	3	185	16	3	220	8	3
35°	159	8	3	265	10	1	200	9	3
30°	136	10	3	250	10	1	176	11	3
25°	241	6	1	240	10	1	147	13	3
<b>20</b> °	228	6	1	225	10	1	108	15	3
15°	216	6	1	210	11	1	284	6	1
10°	203	6	1	200	11	1	269	6	1
5°	191	6	1	190	12	1	254	6	1
<b>0</b> °	179	6	1	175	12	1	239	6	1
-5°	167	6	1	165	13	1	224	7	1
-10°	153	7	1	150	14	1	209	7	1
-15°	139	8	1	140	15	1	194	7	1
-20°	123	9	1	125	17	1	178	8	1
-25°	104	10	1	110	20	1	160	9	1
-30°	82	11	1	90	23	1	140	10	1
-35°	52	17	1	65	30	1	117	11	1
-40°	574	7	2	30	38	1	88	12	1
-45°	562	7	2	=	-	-	48	15	1
-50°	549	8	2	=	-	-	616	8	2
-55°	535	9	2	=	-	-	600	10	2
-60°	518	10	2	-	-	-	583	11	2
-65°	498	12	2	-	-	-	562	12	2
-70°	472	14	2	-	-	-	534	16	2
-75°	432	19	2	-	-	-	492	23	2
-80°	360	27	2	-	-	-	419	29	2
-85°	156	51	2	-	-	-	211	58	2

# 17. 配件和维修,保养间隔

# 17.1 配件

请仅使用原装备件或相应符合标准的零部件。

#### 订购配件

为了确保正确备件的交付,必须在订货前阅读说明书以及相关备件清单,对配件进行明确标示。以此避免产生不必要的延误、不正确的交付以及对 FRIEDRICH 振动技术公司的询问。

# 联系方式:



电话: +49(0)2129 3790-0



传真: +49(0)2129 3790-37



电子邮箱: info@friedrich-schwingtechnik.de

# 订货时应当注明:

- 不平衡激振器型号和序列号。这两个信息请参见铭牌。
- 零件在备件清单中的名称
- 重要! 请不要忘记告诉我们要订购配件的数量。

# 17.2 维修



- 请将不平衡激振器交由 FRIEDRICH 振动技术公司维修。
- 确保在第三方维修时使用原装备件。如果不使用原装备件,FRIEDRICH 振动技术公司将不承担不平衡激励器的保修和其他义务。
- 我们建议在更换轴承时务必一并更换所有轴承,即使只有一个轴承损坏。一个 损坏的轴承可以损坏其他轴承,使其他轴承在很短的时间内出现故障。
- 每更换两次轴承后必须另换轴承板。

### 17.3 保养



- 为了确保不平衡激振器更长的使用寿命,我们建议的保养周期为3年!
- 请由专业人员或直接由制造商 FRIEDRICH 振动技术公司进行保养。
- 清洗或定期更换通风装置
- 只使用原厂备件。

# 18. 保修



从交付之日起 FRIEDRICH 对所有全新不平衡激振器提供1年保修。

下列情况保修无效,如果:

- 存在不适当的使用。
- 操作不平衡激励器时无油或过少油,或使用不正确的油。
- 操作不平衡激振器时使用错误的平衡调节。
- 在一个损坏的机器上运行不平衡激振器。
- 未正确连接不平衡激振器。
- 对不平衡激振器进行了可能影响其性能的改造。
- 无离心盘和保护箱时操作不平衡激励器。
- 在运输过程中造成损坏。
- 不按照说明书第6章的要求安装不平衡激励器。



• 对不平衡激励器如有疑问,请交由 FRIEDRICH 振动技术公司修理。

# 19. 安装说明

按照欧共体机器指令 2006/42/EG 第 6 款第 (2) 条和附录 II 1.B 的规定,安装在机器中的电机或与其它机器一起组成一台机器时,包括其变动情况都应符合指令 2006/42/EG 的要求。

制造商兹此声明

公司/名称/地址: FRIEDRICH Schwingtechnik GmbH

邮箱 10 16 44

D-42760 Haan

不完整机器

产品/型号: FRIEDRICH - 不平衡激振器

型号: UE ··· -.- ···

研发、设计和生产都遵守以下指令要求:

机器指令 (2006/42/EG)

而且符合指令的以下基本要求:

附录 I, 条款 1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.7.3

同样还使用了以下统一的标准:

EN ISO 12100 第 1 和第 2 部分机器、设备和设施的安全

已根据附录 VII B 部分编制了产品相关的技术资料。

该技术文档是完整的且可以在合理请求的情况下以邮递、邮件或传真的方式发送至国家机构/主管部门。 有一份操作说明/安装手册。

必须遵守操作说明/安装手册中的安全提示。

技术资料整理和传播的全权委托人:

Bernd Daus, Friedrich Schwingtechnik GmbH, Am Höfgen24, D-42781 Haan

禁止操作不完整机器/机器零件,直至确定要安装不平衡激振器的机器符合指令(2006/42/EG)的规定。

签发地点/日期 署名者的签名和职位

Haan, 工程硕士,经济工程硕士Martin Gerth

总经理